

Technische Information

Hersteller/Modell:

Ineo 420 / 421 / 500 / 501

Seriennummer:

Fehlerbeschreibung:

Neue Tonerflasche kann nicht ganz eingeschoben werden, blaue Klappe kann nicht geschlossen werden.

Fehlerbehebung:

Ursache ist der Führungsring, (Bild links rot umrandet) der die Tonerflasche aufnimmt, Dieser wurde beim Entfernen der leeren Tonerflasche verdreht!

Die neue Tonerflasche kann erst richtig eingesetzt werden, wenn der Führungsring von Hand wieder in Grundstellung gedreht wurde, siehe Bild rechts.

Bitte beachten, der Ring ist an zwei Positionen mit Nuten (Kerben) versehen. Eine Seite mit einer Nut, 180 Grad gegenüberliegend mit zwei Nuten. Bitte den Ring so drehen, dass die einzelne Nut unten links von der weißen Spitze steht, siehe rechtes Bild.

